

gorenje

ⓔ

Kasutusjuhend
Paigaldusjuhend
Ümberseadistamise juhised

BG3xA

BG6xA

BG6xB

BG6xC

BG6xD

BG6xE

BG6xF

BG7xA

BG7xB

BG9xA

BG9xB

Kasutatud piktogrammid:



Oluline teave



Soovitused



Gaasiühendus



Elektriühendus



Õige



Vale

SISUKORD

Ohutusnõuded

Ohutu kasutamine	4
Lapsed ja puudega isikud	7

Kasutusjuhend

Mudelid	8
Kirjeldus	10
Teave kooskõlas määrusega (ainult EL) 66/2014	11
Kasutamine	12
Veaotsingutabel	13

Paigaldusjuhend

Ohutusnõuded	14
Hooldus	15
Ettevalmistused paigaldamiseks	16
Tihendusteip	17
Gaasiühendus	18
Integreeritud	18
Ühendamise ja testimine	18

Ümberseadistamise juhised

Ümberseadistamise juhised	19
Ümberseadistamise tabel	19
Võimsuse tabel (kW-g/h)	20
Düüsid ümberseadistamiseks	21
Möödaviigukruvide reguleerimine	21
Gaasitiheduse ja talitluse kontrollimine	22
Käivitamine	23
Talitluse kontrollimine	23

Keskonnaalased nõuded

Seadme ja pakendi kasutuselt kõrvaldamine	24
---	----

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES!

Ohutu kasutamine



- Tootja ei võta vastutust ohutusnõuete ja hoiatuste eiramisest tulenevate kahjustuste eest.
- Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud nõuetele mittevastavast ühendamisest, paigaldamisest või kasutamisest.
- **HOIATUS:** see seade ja selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Ärge puudutage kuumi osi. Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest eemal, v.a kui nendele on tagatud pidev järelevalve.
- **HOIATUS:** tuleoht! Ärge jätke midagi pliidile.
- **TÄHELEPANU:** Toiduvalmistamise protsessi peab jälgima. Lühiajalist toiduvalmistamise protsessi tuleb jälgida kogu aeg.
- **HOIATUS:** rasvas või õlis toidu valmistamine pliidil järelevalveta võib olla ohtlik ja põhjustada tulekahju.
- **ÄRGE** kasutage leekide kustutamiseks vett. Selle asemel lülitage seade välja ja seejärel katke leegid näiteks kaane või tulettekiga.
- Ärge flambeerige toitu õhupuhasti all. Kõrged leegid võivad põhjustada tulekahju ka siis, kui õhupuhasti on välja lülitatud.
- **HOIATUS:** kasutage ainult keeduseadmete tootjate poolt soovitatud või seadme tootja kasutusjuhendis nimetatud või seadmesse integreeritud põleti kaitsepiirdeid. Sobimatute kaitsepiirete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.
- Pliit on mõeldud ainult toidu valmistamiseks. See seade ei ole ette nähtud ruumide kütmiseks.
- Ärge soojendage pliidil kinniseid konserve. Konservis tekib rõhk, mis põhjustab selle plahvatamise. Te võite saada vigastusi või põletustraumasid.

- Ärge katke seadet kanga või sarnase materjaliga. Tulekahjuoht püsib, kui seade on veel kuum või on sisse lülitatud.
- Ärge kasutage seadet tööpinnana. Kuna seade võib juhuslikult sisse lülituda või olla veel kuum, võivad pliidile pandud esemed sulada, kuumaks muutuda või süttida.
- Ärge kasutage seadet temperatuuril alla 5 °C.
- Seadet ei tohi panna välistingimustesse ega seal kasutada.
- Pliidi esmakordsel kasutamisel tunnete uue seadme lõhna. Ärge muretsege – see on normaalne. Kui köögis on hea ventilatsioon, kaob lõhn kiiresti.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos eraldi välistaimeriga või kaugjuhtimissüsteemiga.
- Ärge avage seadme korpust.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks surve- või aurupuhastit.
- Keraamiline pealispind on küll väga tugev, kuid mitte purunematu. Näiteks vastu plaati kukkuv maitseainepurk või terav kööginõu võib selle katki teha.
- Kui pannirestidel ei ole kummist jalgu, võib tilgaalus saada kriimustusi või põleti ei pruugi korralikult põleda. Kui kummist jalad on puudu, pöörduge meie hooldusosakonna poole.
- Põletite ohutu ja nõuetekohase talitluse tagamiseks puhastage regulaarselt nende osi.



- **HOIATUS** Kui kuumaplaadi klaas peaks purunema:
 - lülitage kõik põletid ja kütteelemendid kohe välja ning lahutage seade toiteallikast;
 - ärge puudutage seadme pinda;
 - ärge kasutage seadet.

- **TÄHELEPANU:** gaasipliidi kasutamise tagajärjel tekib ruumi, kuhu see on paigaldatud, kuumus, niiskus ja põlemisjäädgid.
Tagage köögis hea ventilatsioon, eriti seadme kasutamise ajal. Jätke loomuliku ventilatsiooni avad lahti või paigaldage mehaaniline ventilatsiooniseade (mehaaniline köögiõhupuhasti).
- Kui seadme all on lubatud kasutada sahtlit (vt paigaldusjuhiseid) ilma vahepealse aluseta, ei tohi seda kasutada kergestisüttivate esemete/materjalide hoiustamiseks. Veenduge, et pliidi põhja ja sahtlites hoiustatava sisu vahele jääb vähemalt paar sentimeetrit.
- Põleti osad on kuumad kasutamise ajal ja vahetult pärast kasutamist. Ärge puudutage neid ja vältige kokkupuudet mittekuumakindlate materjalidega.
- Ärge kastke kuumi põletikaasi ega pannireste külma vette. Kiire jahtumine võib kahjustada emaili.
- Vahemik panni ja nupu või mitte kuumuskindla seina vahel peab olema alati üle ühe sentimeetri. Kui see vahe on väiksem, võib kõrge temperatuur muuta nupu või seina värvi ja/või põhjustada nende deformeerumist.
- Kasutage alati pannireste ja sobivaid kööginõusid.
- Pange pann alati pannirestile. Panni panemine otse põletikaanele võib tagajärjeks tuua ohtliku olukorra.
- Alumiiniumalused ja foolium ei sobi kasutamiseks küpsetusnõudena. Need võivad kõrbedada põletikaantele ja pannirestidele.

- Pliit toimib tõhusalt ainult siis, kui põleti osad on juhtsoonte abil kokku pandud. Veenduge, et pannirestid oleksid korralikult üksteise vastas ja horisontaalselt tilgaalusel. Ainult nii püsivad pannid stabiilselt pliidil.
- Hoidke pajakindad ja –lapid leekidest eemal.
- Ärge kasutage küpsetusreste või küpsetusplaate.

Lapsed ja puudega isikud




- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kes mõistavad seadme kasutamisest tulenevad ohte.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve.
- Ärge hoidke lastele huvi pakkuda võivaid esemeid seadme kohal või taga olevates kappides.
- Keedualad/põletid kuumenevad kasutamise ajal ja jäävad kuumaks ka mõnda aega pärast pliidi välja lülitamist. Hoidke väikelapsed pliidist eemal toiduvalmistamise ajal ja vahetult pärast seda.

KASUTUSJUHEHD


Mudelid

- Aa - Abipõleti
- Bb - Keskmise võimsusega põleti
- Cc - Suure võimsusega põleti
- Dd - Wokipõleti


BG3xA

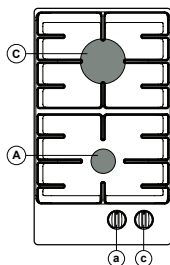


BG6xD

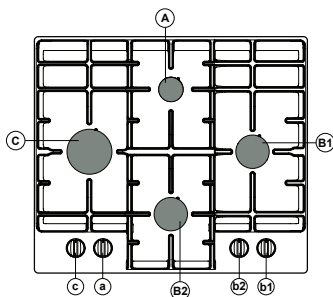


BG6xE / BG6xF

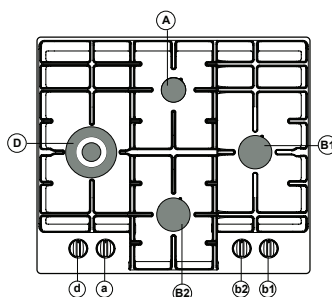

BG6xA

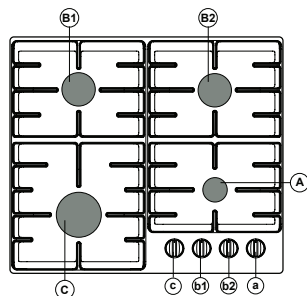


BG6xB / BG6xC

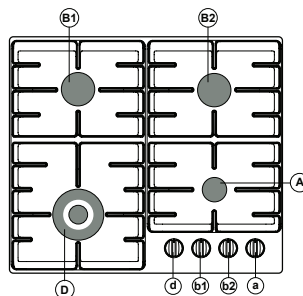


KASUTUSJUHEND


BG7xA

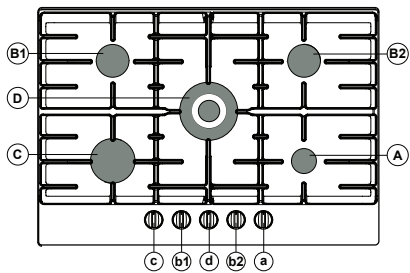


BG7xB

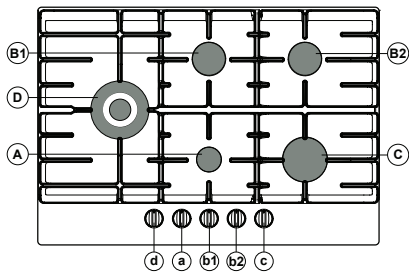


BG9xA

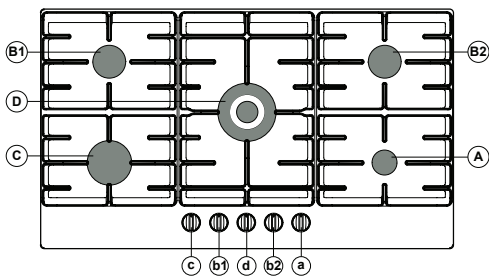

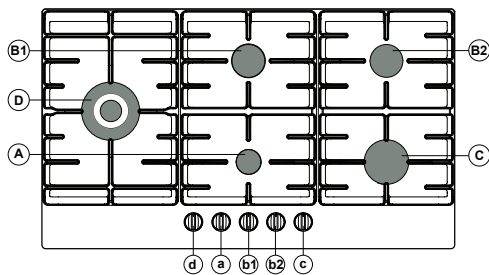

BG9xB



Kirjeldus

G20 / 20 mbar							
	Põleti	Võimsus	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG6xC BG6xF
Aa	Abi	1,05 kW	x	x	x	x	x
Bb	Keskmise võimsusega	1,80 kW		x	x	x	x
Cc	Suure võimsusega	3,00 kW	x	x		x	
Dd	Woki	3,50 kW			x		
Dd	Woki	4,05 kW				x	x

G30 / 28-30 mbar							
	Põleti	Võimsus / Vool	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG6xC BG6xF
Aa	Abi	1,05 kW / 76 g/h	x	x	x	x	x
Bb	Keskmise võimsusega	1,70 kW / 122 g/h		x	x	x	x
Cc	Suure võimsusega	3,00 kW / 216 g/h	x	x		x	
Dd	Woki	3,50 kW / 252 g/h			x		
Dd	Woki	3,90 kW / 281 g/h				x	x

G30 / 50 mbar								
	Põleti	Võimsus / Vool	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG6xC BG6xF	Saudi-Araabia
Aa	Abi	1,00 kW / 72 g/h	x	x	x	x	x	76 g/h
Bb	Keskmise võimsusega	1,90 kW / 137 g/h		x	x	x	x	130 g/h
Cc	Suure võimsusega	3,00 kW / 216 g/h	x	x		x		216 g/h
Dd	Woki	3,50 kW / 252 g/h			x			252 g/h
Dd	Woki	4,00 kW / 288 g/h				x	x	288 g/h

KASUTUSJUHEND


Teave kooskõlas määrusega (ainult EL) 66/2014

Mõõted vastavalt standardile EN60350-2 (G20-20 mbar)

Mudeli tähis		BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB / BG6xC BG6xE / BG6xF	BG7xA / BG7xB BG9xA / BG9xB
Pliidi tüüp		Gaasipliit	Gaasipliit	Gaasipliit	Gaasipliit
Gaasipõletite arv		2	4	4	5
Küttetehnoloogia		Gaasipõleti	Gaasipõleti	Gaasipõleti	Gaasipõleti
Energiasääst gaasipõleti kohta (Eegaasipõleti) %-s	Keskmise võimsusega põleti:	-	58,1	58,1	58,1
	Suure võimsusega põleti:	57,1	57,1	-	57,1
	Wokipõleti:	-	-	55,1	55,1
Energiaõhusus gaasipõleti kohta (EEgas burner) / %		57,1	57,8	57,1	57,1

KASUTUSJUHEND


Kasutamine

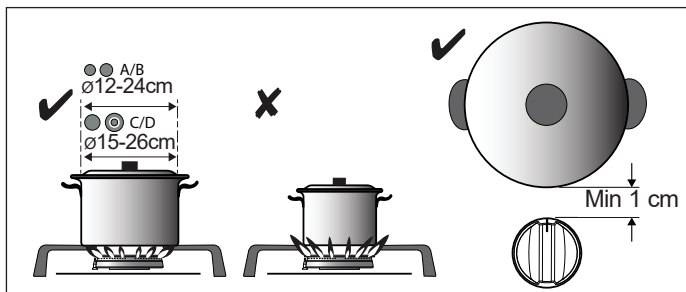


Vahemik panni ja mitte kuumuskindla seina vahel peab olema alati üle ühe sentimeetri. Kui see vahe on väiksem, võib kõrge temperatuur muuta nupu või seina värvi ja/või põhjustada nende deformeerumist.

Juhtimine:


- (1) Vajuta
- (2) Keera vasakule + hoida
- (3) Hoida all 3 s

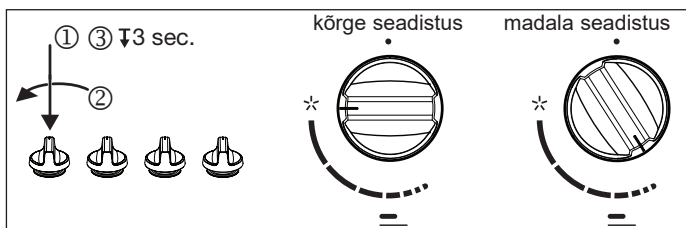


Tarvikud:

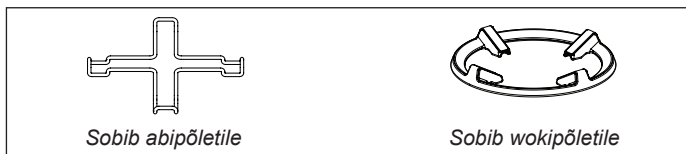

Põleti asend:

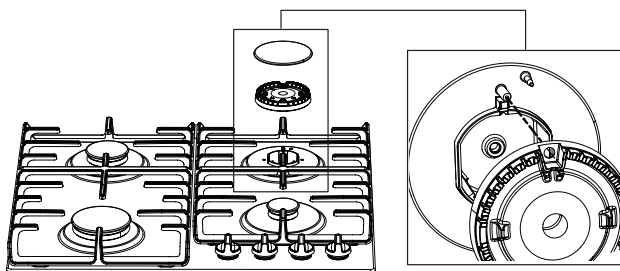

Puhastamine:

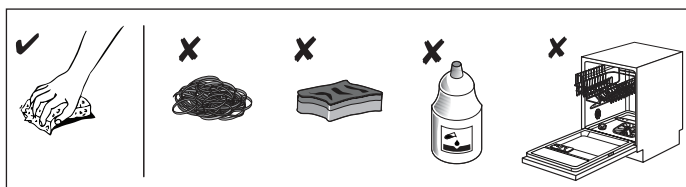

Veaotsingutabel

Alljärgnevas tabelis on toodud soovitused mõnede enimlevinud probleemide kõrvaldamiseks.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Põletid ei põle. Leek on ebaühtlane / -stabiilne.	Leek on ebaühtlane gaasi vale võimsussätte tõttu.	Laske spetsialistil gaasitorustik üle vaadata!
Põletitest tulev leek muutub ootamatult.	Pliidi osad on valesti paigaldatud.	Paigaldage põletid õigesti.
Põletite süttimine võtab kauem aega.	Pliidi osad on valesti paigaldatud.	Paigaldage põletid õigesti.
Leek kustub peaaegu kohe pärast süttimist.	Nupule vajutus oli liiga lühike või nõrk.	Hoidke nuppu kauem all.
Resti värvi on põleti kohas muutunud.	See on kõrge temperatuurist tulenev tavaline nähtus.	Puhastage rest metallihoidusvahendiga.
Elektritoide katkeb.	Kaitse võib olla läbi põlenud.	Kontrollige kaitset kaitsekarbis ja vahetage läbipõlenud kaitse.
Põletite elektrisüüde ei toimi enam.	Süüteküüla ja põleti vahel on toidu- või puhastusvahendijäägid.	Avage ja puhastage ettevaatlikult süüteküünla ja põleti vahel olev vahe.
Põleti kaas ei näe hea välja.	Tavaline mustus.	Puhastage põletikaaned metallihoidusvahendiga.

Hooldustehniku väljakutse garantiiperioodil on tasuta, kui seadme mittetöötamise põhjus on nõuetele mittevastav kasutamine. Hoidke neid juhiseid kohas, kus need on alati hõlpsalt kättesaadavad. Kui annate seadme teisele isikule, andke juhised kindlasti kaasa.



Kui vaatamata ülaltoodud juhistele jääb probleem püsima, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole. Garantii ei hõlma tõrgete kõrvaldamist, mille põhjuseks on ebaõige ühendus või seadme nõuetele mittevastav kasutamine. Sel juhul tasub paranduskulud kasutaja.

Ohutusnõuded



- Seadme peab ühendama registreeritud paigaldaja.
- Enne seadme paigaldamist veenduge, et kohaliku jaotusvõrgu tingimused (pinge, sagedus, gaasi tüüp ja gaasi surve) ja seadme häälestus ühilduvad.
- See kodumasin peab olema maandatud.
- Seadme andmeplaadile on märgitud pinge, sagedus, võimsus, gaasi tüüp ja riik, mille jaoks see seade on mõeldud.



- Elektriühendus: klass I – 220-240 V – 50/60 Hz – max 1 W. Elektriühendus peab vastama riiklikele ja kohalikele määrustele.
- Seinal olev pistikupesa ja pistik peavad olema igal ajal kättesaadavad.
- Kui statsionaarselt paigaldatud seade ei ole varustatud toitejuhtme ja pistikuga või mõne muu võimalusega seadme lahutamiseks toitevõrgust (kontakti eraldamine kõigis soontes, mis tagab seadme lahutamise vastavalt ülepinge kategooria III tingimustele), tuleb lahutamise võimalused integreerida fikseeritud juhtmetesse vastavalt juhtmistamise reeglitele. Sellele nõudele vastab omnipolaarse lüliti kasutamine, mille kontaktide vahele jääb vähemalt 3 mm ning mis paigaldatakse toitekaablile.
- Ühenduskaabel peab rippuma vabalt ja ei tohi olla suunatud läbi sahtli.



- Gaasiühendus 1/2" ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1 (1/2" ISO 228 / 1/2" ISO 228 FR ainult). Gaasiühendused peavad vastama riiklikele ja kohalikele nõuetele. Andmeid tehnilise gaasi kohta vt seadme sildilt.

- See seade ei ole ühendatud põlemissaaduste ärastamiseseadmega. See tuleb paigaldada ja ühendada vastavalt kehtivatele paigaldusnõuetele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ventilatsioonile esitatavatele nõuetele.
- Soovitame ühendada gaasipliidi fikseeritud toru abil. Paigaldamiseks võib kasutada ka spetsiaalset turvavoolikut.
- Ahju taga olev toru peab olema üleni metallist.
- Turvavoolik ei tohi olla paindes ja see ei tohi puutuda vastu köögiseadmete liikuvaid osi.
- Gaasiventiil peab olema hõlpsalt juurdepääsetav.
- Tööpind, kuhu pliit paigaldatakse, peab olema ühetasane.
- Seadet ümbritsevad seinad ja tööpind peavad taluma kuumust kuni 85 °C. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui neile on tagatud järelevalve.


Hooldus



- Kahjustatud osade asendamiseks tohib kasutada vaid originaalvaruosi.
Tootja tagab vaid originaalosade ohutusnõuetele vastavuse.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.


Ettevalmistused paigaldamiseks

Vaba ruum ümber seadme

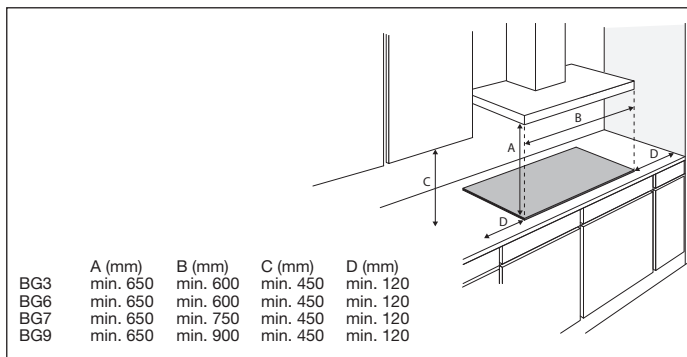


Mõõdud


Seade:

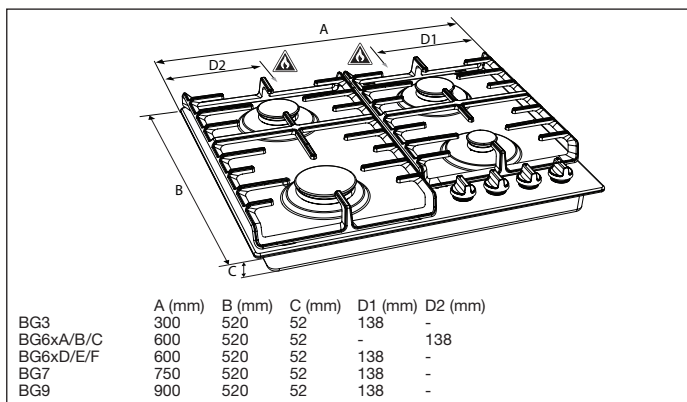

Integreeritud:

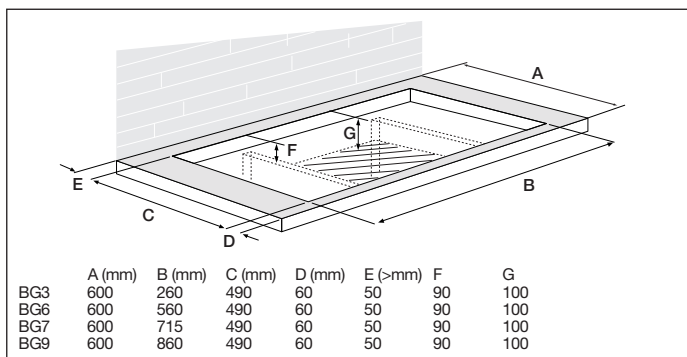


Juurdepääsetavus

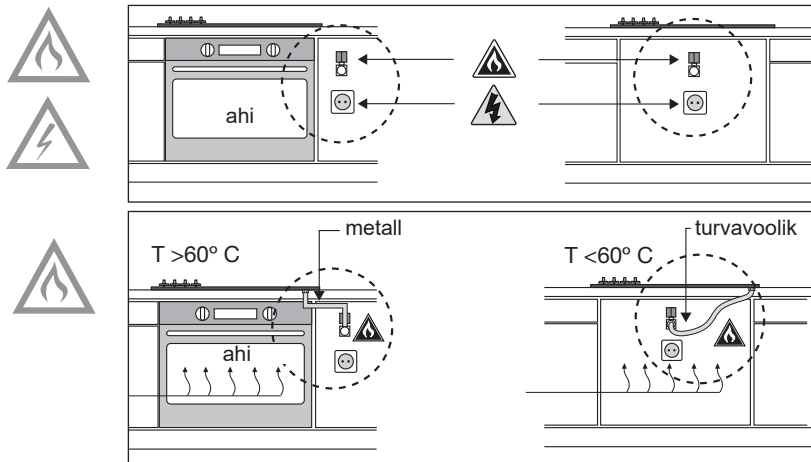


Tihendusteip



Roostevabast terasest tilgaalus

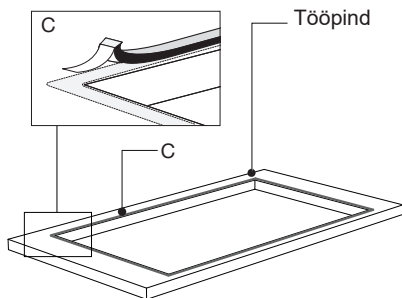


Klaasist tilgaalus

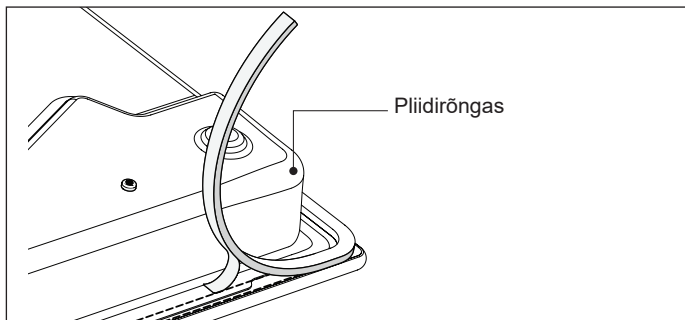


PAIGALDUSJUHEND





Gaasiühendus

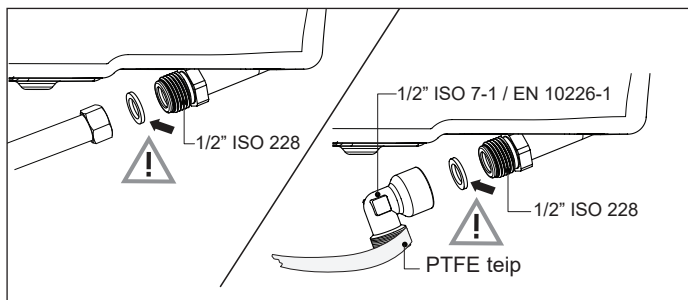


Integreeritud

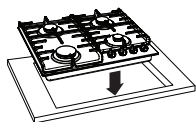

kui on pakendis kaasas

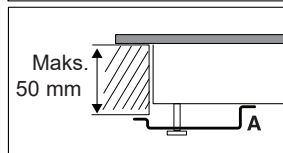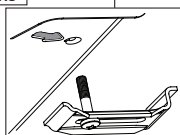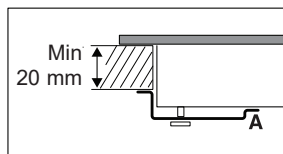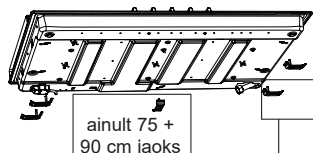

Ühendamine ja testimine

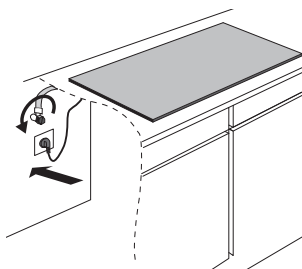

Veenduge, et ühendused oleksid gaasitihedad.

ÜMBERSEADISTAMISE JUHISED

Ümberseadistamise juhised



Ümberseadistamine teisele gaasiliigile!



Tähelepanu! Nende toimingute läbiviimine mittekvalifitseeritud isiku poolt võib põhjustada ohtliku olukorra. Tarnija ei vastuta tagajärgede eest (ohtliku olukorra tekkimine ja/või vigastused või vara kahjustumine), mis on põhjustatud nende juhiste eiramisest tehnikute poolt, kes ei ole tarnija töötajad. Vastutust ei võeta nende juhiste eiramisest tulenevate kaudsete kahjude eest.

Selle ümberseadistamiskomplekti abil saate seadistada gaasipliidi kasutamiseks erinevat tüüpi gaasidega. Vt ümberseadistamise tabelit.

Ümberseadistamise tabel

Gaasi tüüp	P mBar	Modifikatsioon	Abi	Keskmise võimsusega	Suure võimsusega
			düüs	düüs	düüs
G20	20	-	72	97	128
Seadistamine gaasilt G20 / 20 mbar gaasile:					
G20	13	Vahetage düüs ja passiivne möödaviik	84	115	145
G25	20	Vahetage düüs ja passiivne möödaviik	77	105	134
G30/G31	28-30/37	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	50	65	85
G150	8	Vahetage otsak ja reguleerige möödaviiki (vt 3C)	145	200	290
G30	50	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	43	60	75

Gaasi tüüp	P mBar	Modifikatsioon	Abi	Keskmise võimsusega	Suure võimsusega
			düüs	düüs	düüs
G30	30	-	50	65	85
Seadistamine gaasilt G30 / 30 mbar gaasile:					
G20	20	Vahetage otsak ja reguleerige möödaviiki (vt 3C)	72	97	128

ÜMBERSEADISTAMISE JUHISED

Gaasi tüüp	P mBar	Modifikatsioon	Woki	Woki
			BG6xB/E	BG6xC/F / BG7xA/B / BG9xA/B
			düüs	düüs
G20	20	-	142	150
Seadistamine gaasilt G20 / 20 mbar gaasile:				
G20	13	Vahetage düüs ja passiivne möödaviik	155	170
G30	28-30	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	94	100
(PL) G30	37	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	94	94
G31	37	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	94	100
G30	50	Vahetage düüs ja kruvi möödaviigus (vt 3A)	82	90

Gaasi tüüp	P mBar	Modifikatsioon	Woki	Woki
			BG6xB/E	BG6xC/F / BG7xA/B / BG9xA/B
			düüs	düüs
G30	30	-	94	100
Seadistamine gaasilt G30 / 30 mbar gaasile:				
G20	20	Vahetage otsak ja reguleerige möödaviiki (vt 3C)	142	150

Võimsuse tabel (kW-g/h)

	G20 13 mbar	G30-G31 28-30 mbar	PL G30 37 mba	G30 50 mbar	Saudi- Araabia G30 50 mbar	G150 8 mbar
Abipõleti	1,05	1,05 / 76	1,15 / 83	1,00 / 72	76 g/h	1,10
Keskmise võimsusega põleti	1,95	1,70 / 122	1,95 / 140	1,90 / 137	130 g/h	1,85
Suure võimsusega põleti	3,10	3,00 / 216	3,30 / 238	3,00 / 216	216 g/h	3,00
Wokipõleti (BG6xB/E)	3,45	3,50 / 252		3,50 / 252	252 g/h	
Wokipõleti (BG6xC/F- BG7xA/B-BG9xA/B)	4,00	3,90 / 281	3,90 / 281	4,00 / 288	288 g/h	

Ümberseadistamiskomplekti sisu

- Põletite düüsid ja (kus kohaldub) möödaviigukruvid gaasikraanide jaoks.
- Andmesilt muudetud gaasi spetsifikatsiooni ja sätetega.

Vajalikud tööriistad:

- T1 Otsvõti (7 mm)
- T2 Lame kruvikeeraja (4 mm)
- T3 Näpistangid
- T4 Lihtvõti (7 mm)
- T5 Lekkekontrollipihusti

ÜMBERSEADISTAMISE JUHISED

Düüsid ümberseadistamiseks




Tähelepanu! Lahutage seade vooluvõrgust.

Vältige tööpinna kahjustamist. Pange seadme osad kaitstud pinnale.

Teist tüüpi gaasi puhul peab otsaku muutma.

Väärtused ei ole düüsidele märgitud.

1. Eemaldage pannirestid, põletipead, kroonid ja kaaned (vt pilt A1 ja A2).
Tõmmake nupud vertikaalselt välja.
2. Eemaldage vanad düüsid ots- (T1) või lihtvõtme abil (T4) ja paigaldage põletipesadesse uued düüsid (vt pilt A1 ja A2).

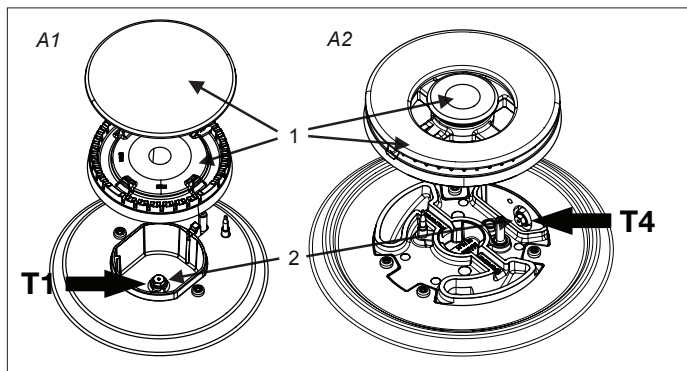

Möödaviigukruvide reguleerimine


Olenevalt gaasi tüübist, millega soovite pliiti kasutama hakata, on möödaviigukruvide reguleerimiseks kaks võimalust.

Vaadake teisendustabeleid tulbas „Modifitseerimine“ juhul, kui möödaviigu kruvid on täielikult sissekeeratud (vt toiming 3A), asendatud erinevate möödaviigu kruvidega (vt toiming 3B) või reguleeritud (vt toiming 3C).

Väärtused on märgitud ka möödaviigukruvide otstele. Juurdepääs möödaviigukruvidele on pliidi pealt, kui kõik nupud on eemaldatud (B2).

ÜMBERSEADISTAMISE JUHISED

- 3A. Keerake lameda kruvikeeraja (T2) abil kõikide gaasikraanide möödaviigukruvid (3) täielikult sisse.
- 3B. Eemaldage möödaviigukruvid lameda kruvikeeraja (T2) ja näpistangide (T3) abil. Paigaldage uus möödaviik näpitsatega ja keerake kõik möödaviigu kruvid sisse, kasutades lameda otsaga kruvikeerajat.
- 3C. Reguleerige lameda kruvikeeraja (T2) abil kõikide gaasikraanide möödaviigukruve seni, kuni minimaalse gaasivoolu juures on saavutatud stabiilne leek. Veenduge, et leek on stabiilne, kui põleti on külm ja ka siis, kui see on kuum.

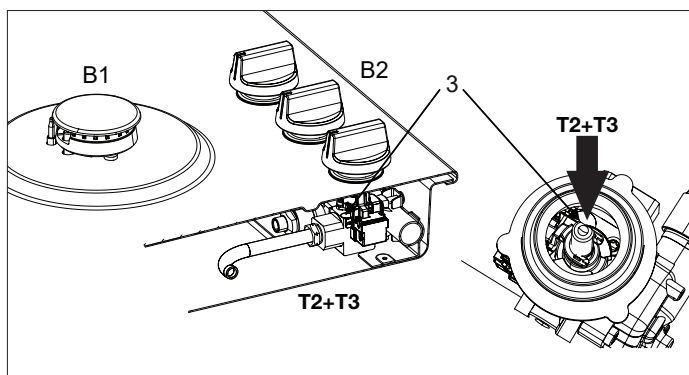

Gaasitiheduse ja talitluse kontrollimine

Pärast seadme ühendamist gaasitoitega, veenduge lekkekontrollipihusti abil, et gaasi ei leki.

1. Tihendage pihusti.
2. Avage gaasikraan.




Tähelepanu! Termoelektrilise kaitseseadise alistamiseks vajutage kraanile ja avage see. Hoidke kraan alla vajutatud.

3. Pihustage lekkekontrollipihustit kõikidele gaasiühendustele ja veenduge, et kusagilt ei leki gaasi.
4. Korrake kõikide põletitega.

ÜMBERSEADISTAMISE JUHISED

Käivitamine

1. Pange nupud, põleti osad ja panniresidid tagasi.
2. Veenduge, et seade on ühendatud õiget tüüpi gaasi ja survega.
3. Avage peamine gaasiventil.
4. Pange pistik seinakontakti.

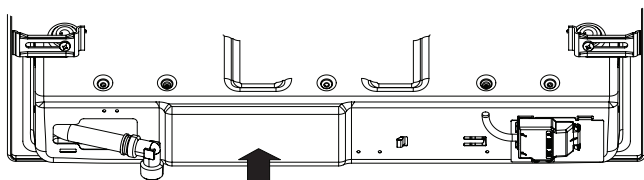

ADJUSTED FOR EINGESTELLT AUF 3 ПОПРАВКОЮ НА PRILAGOJEN ZA PO OČIŠTĚNÍ O PO OČIŠTENÍ O PRILAGOĐEN ZA AJUSTATE PENTRU	SKORYGOWANE O KORRIGÁLT НАСТРОЕНО ДЛЯ КЕЛЕСИ ҮШИН ТЕҢШЕЛГЕН	C1
	GXX	XX mbar

Talitluse kontrollimine

1. Süüdake põletid.
2. Veenduge, et leegi profiil oleks normaalne, ühtlane ja stabiilne kogu võimsusevahemikus:
 - Veenduge, et leek ei kustuks väikesel võimsusel.
 - Veenduge, et leegid ei kustuks maksimaalsel võimsusel.
 - Töö ajal ei tohi tekkida pikki, kollaseid leeke.
3. Paigaldage andmesilt uue gaasi spetsifikatsiooni ja sätetega vana spetsifikatsiooniga andmesilid peale (seadme alumisel osal, gaasiühenduste lähedal).

Seadme ja pakendi kasutuselt kõrvaldamine

Selle seadme valmistamisel on kasutatud jätkusuutlikke materjale.

Seadme pakend on ümbertöödeldav. Pakend võib sisaldada järgmisi materjale:

- papp;
- paber;
- polüetüleenkile (PE);
- CFC-vaba polüstüreen (jäik polüstüreenvaht);
- polüpropüleenteip (PP).

Kõrvaldage need materjalid kasutuselt vastutustundlikult ja vastavalt riigis kehtivatele eeskirjadele.



Tootel olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised majapidamiseseadmed tuleb kasutuselt kõrvaldada eraldi.

See tähendab, et kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige seade kohaliku jäätmekogumispunkti, kus sorteeritakse jäätmeid või edasimüüja juurde, kes pakub sellist teenust. Kodumasinat, nagu näiteks selle pliidi, eraldi kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele, mis võib tuleneda seadmete ebaõigest kasutusest kõrvaldamisest ning võimaldab kasutatud materjale taaskasutada, et energiat ja toorainet oluliselt kokku hoida.



Tähelepanu! Ärge visake purunenud keraamilist klaasplaati klaastoodete jaoks mõeldud prügikasti, vaid toimetage see omaavalitsuse jäätmekäitluskeskusesse.

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga kinnitame, et meie tooted vastavad kohalduvatele Euroopa direktiividele, käskkirjadele ja määrustele, samuti viidatud standardites sätestatud nõuetele.

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.

Address: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia

Telefon: +386 (0)3 899 10 00

Faks: +386 (0)3 899 28 00

www.gorenje.com

gorenje



810092

et (01-20)